



D  
A  
T  
O  
S

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	PICKUP DOBLE CAB	MODELO	2013
TIPO	HILUX [7] [FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2494
COD. FASEC.	09021051	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	2KD-5651961	NACIONALIDAD	TAI
No. CHASIS	8AJER32G4D4041932	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	8AJER32G4D4041932	ORDEN	1662870
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	173264		

FECHA: 3/06/2025		PLACA:		SZL073
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros				
No.INSPECCION: 1062814864		ROMBO:		24444
CENTRO DE INSPECCION: B/QUILLA - LIVIANOS				
ASEGURABLE: SI				

ASEGURADORA	CLIENTE PREFERENCIAL BARRANQUILLA		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DANILO JOSEALVAREZ RODRIGUEZ Clave:		
NOMBRE	DANILO JOSE ALVAREZ RODRIGUEZ		
IDENTIFICACION	1129568448	Edad:	
DIRECCION	TRAVS 44 100 123		
PROFESION	OTROS	Tel:	3143180338
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 101.300.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 94.300.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 3.800.000		

R  
E  
I  
N  
S  
P  
E  
C  
C  
I  
O  
N

APLICACIÓN DE PINTURA,SUMIDOS Y RAYONES EN PIEZAS DE LATONERÍA.NO ASEGURABLE POR FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO Y EN CARTER,CORROSIÓN CON PERFORACIÓN EN AMBOS ESTRIBOS Y GUARDAPOLVO METALICO DERECHO TRASERO.RUEDAS CON BAJO% DE VIDA ÚTIL,PRÓXIMAS PARA CAMBIO.FOCO DE OXIDACIÓN CON INICIO DE CORROSIÓN PARTE BAJA(DIFERENCIAL, PIEZAS DE SUSPENSIÓN,TRAVIESA Y CAJA DE IMPACTO.SE RECOMIEDAD RELAIZAR TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y MTTOS CORRECTIVOS POR ESTADO.LIMITACIÓN VISUAL VISTA INFERIOR POR PECHERA PROTECTORA., SEGURIDAD PASIVA AFECTADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, SEGURIDAD ACTIVA AFECTADA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

R  
E  
I  
N  
S  
P  
E  
C  
C  
I  
O  
N

30/06/2025. VEHÍCULO INGRESA A PREINSPECCIÓN EVIDENCIÁNDOSE CORREGIMIENTO DE FUGAS Y TRATAMIENTO EN PIEZAS AFECTADAS PASANDO A ESTADO ASEGURABLE,SI .

## FOTOS



SZL073\_R\_1.jpg



SZL073\_R\_2.jpg



SZL073\_R\_3.jpg



SZL073\_R\_4.jpg



SZL073\_R\_5.jpg



SZL073\_R\_6.jpg

**Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor.  
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.  
Este documento es válido ÚNICAMENTE si esta registrado en [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)**



FECHA:	20/05/2025	PLACA:	SZL073
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1062814864	ROMBO:	24444
CENTRO DE INSPECCION: B/QUILLA - LIVIANOS			
ASEGURABLE:	NO		

D  
A  
T  
O  
S

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2013
TIPO	HILUX [7] [FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2494
COD. FASEC.	09021051	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	2KD-5651961	NACIONALIDAD	TAI
No. CHASIS	8AJER32G4D4041932	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	8AJER32G4D4041932	ORDEN	1662870
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	173264		
ENVIADO A	CARRERA 53 NO. 64-210		


ASEGURADORA	CLIENTE PREFERENCIAL BARRANQUILLA		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DANILO JOSEALVAREZ RODRIGUEZ		
NOMBRE	DANILO JOSE ALVAREZ RODRIGUEZ		
IDENTIFICACION	1129568448	Edad:	
DIRECCION	TRAVS 44 100 123		
PROFESION	OTROS	Tel:	3143180338
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 101.300.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 94.300.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 3.800.000		

LATONERIA	#####	66%		
PINTURA	#####	70%		
VIDRIOS	#####	100%		
CHASIS	#####	100%		
TAPICERIA	#####	100%		
FUGAS FLUIDOS	#####	96%		
IDENTIFICACION	#####	100%		
	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E  
S  
T  
A  
D  
O  
  
G  
E  
N  
E  
R  
A  
L

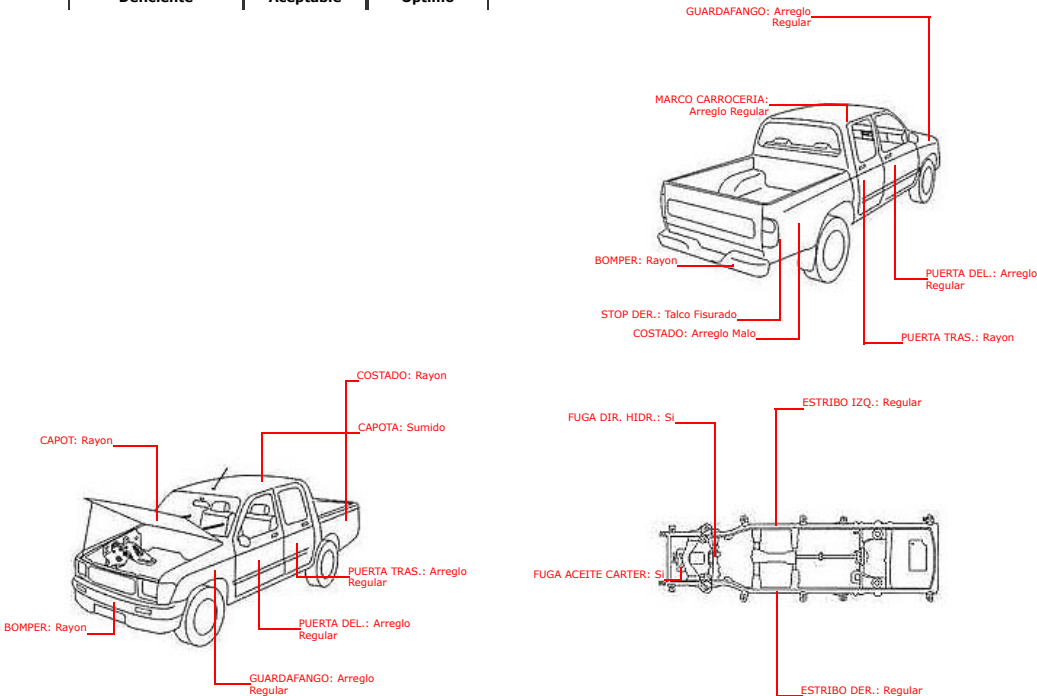

Observaciones: APLICACIÓN DE PINTURA,SUMIDOS Y RAYONES EN PIEZAS DE LATONERÍA.NO ASEGURABLE POR FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO Y EN CARTER,CORROSIÓN CON PERFORACIÓN EN AMBOS ESTRIBOS Y GUARDAPOLVO METALICO DERECHO TRASERO.RUEDAS CON BAJO% DE VIDA ÚTIL,PRÓXIMAS PARA CAMBIO.FOCO DE OXIDACIÓN CON INICIO DE CORROSIÓN PARTE BAJA(DIFERENCIAL, PIEZAS DE SUSPENSIÓN,TRAVIESA Y CAJA DE IMPACTO.SE RECOMIEDAD RELAZAR TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y MTTOS CORRECTIVOS POR ESTADO.LIMITACIÓN VISUAL VISTA INFERIOR POR PECHERA PROTECTORA.,, SEGURIDAD PASIVA AFECTADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, SEGURIDAD ACTIVA AFECTADA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

A  
C  
C  
E  
S  
O  
R  
I  
O  
S

<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL <input type="checkbox"/> OPCIONAL <input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE													
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
RADIO CD	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	1	\$ 900.000	SENSOR DE REVERSA	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	1	\$ 250.000
TWITTER	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	2	\$ 100.000				
TAPICERIA DE CUERO	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	1	\$ 1.000.000				
EXPLORADORAS	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	2	\$ 160.000				
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0				
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	\$ 0				
CAMARA DE REVERSA	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	1	\$ 140.000				
CARPAS	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	1	\$ 250.000				

ESTRIBOS	OPCIONAL PLATAFORMA	2	\$ 300.000
PROTECTOR PLATON	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	1	\$ 700.000




F  
R  
E  
N  
O  
S

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO  
0% - 49% Deficiente  
50% - 70% Aceptable  
71% - 100% Optimo

FRENO DE MANO

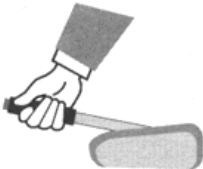

0% - 39% Deficiente

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO  
40% - 60% Aceptable

RUEDAS TRASERAS



61% - 100% Optimo

S  
U  
S  
P  
E  
N  
S  
I  
O  
N


(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION  
0% - 39% Deficiente  
40% - 60% Aceptable  
61% - 100% Optimo

Observaciones:

A  
L  
I  
N  
E  
A  
C  
I  
O  
N  
  
Y  
  
L  
L  
A  
N  
T  
A  
S

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39% Deficiente  
40% - 70% Aceptable  
71% - 100% Optimo

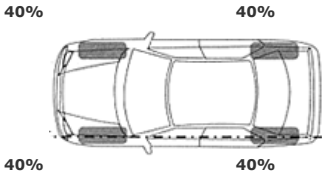

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO  
0m a 5m Optimo  
5m a 10m Aceptable  
10m a (+) Deficiente

Observaciones:

F  
O  
T  
O  
S  
  
V  
E  
H  
I  
C  
U  
L  
O

MARCA TOYOTA

CLASE PICKUP DOBLE CAB

TIPO HILUX [7] [FL]



20/05/2025



20/05/2025



20/05/2025



20/05/2025



20/05/2025



20/05/2025

[illegible]





DATOS

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2013
TIPO	HILUX [7] [FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2494
COD. FASEC.	09021051	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	2KD-5651961	NACIONALIDAD	TAI
No. CHASIS	8AJER32G4D4041932	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	8AJER32G4D4041932	ORDEN	1662870
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	173264

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite direccin hidrlica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefaccin	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocmetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacmetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos elctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTEBAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA SIN GOTEO
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmissin	SIN FUGA
Fuga lquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direccin hidrlica	FUGA CONTINUA *
Fugas lquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	20/05/2025	PLACA:	SZL073
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:			
Compaa de Seguros			
No.INSPECCION:	1062814864	ROMBO:	24444
CENTRO DE INSPECCION:		B/QUILLA - LIVIANOS	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	DANILO JOSE ALVAREZ RODRIGUEZ
IDENTIFICACION	1129568448
DIRECCION	TRAVS 44 100 123
TELEFONO	3143180338
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 101.300.000
V/R COLSERAUTO	\$ 94.300.000
V/R ACCESORIOS	\$ 3.800.000

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensin Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalacin de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa bai / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	NA
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 395088

Fecha Expedición: 20 5 2025 Hora: 4:11 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10019262174

### Tipo de servicio

Particular

### Clase vehículo

CAMIONETA

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

STRIA MCPAL TToYTE PUERTO

### Fecha matrícula

9/5/2012

### PLACA

SZL073

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

8AJER32G4D4041932

### Número VIN

8AJER32G4D4041932

### Número de motor

2KD-5651961

### Número de chasis

8AJER32G4D4041932

### Clasificación

AUTOMOVIL

### Marca

TOYOTA

### Línea

HILUX

### Modelo

2013

### Color

SUPER BLANCO

### Cilindraje

2494

### Carrocería

DOBLE CABINA

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

### Pasajeros sentados

5

### Capacidad de carga

### Peso bruto vehicular

2610

### País de origen

SIN IDENTIFICAR

### Días matriculados

4640

### Número de registro

127474396

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

25

### Identificador de color

958

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTO	12/26/2024	12/26/2025	SI
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTO	12/15/2023	12/15/2024	NO
CDA MARYRIO S.A.S	12/17/2022	12/17/2023	NO
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTO	12/17/2021	12/17/2022	NO
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTO	12/18/2020	12/18/2021	NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	VIGENTE	11/26/2024
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
11/26/2025	11/27/2024	89878367

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE	11/26/2023
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
11/26/2024	11/27/2023	86927364

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISM	NO VIGENTE	11/2/2022
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
11/26/2023	11/27/2022	8091818300

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

## Entidad expide Soat

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISM

## Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

## Fecha expedición

10/28/2021

## Fecha vencimiento

11/26/2022

## Fecha vigencia

11/27/2021

## Número póliza

8067866000

## Entidad expide Soat

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

## Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

## Fecha expedición

11/21/2020

## Fecha vencimiento

11/26/2021

## Fecha vigencia

11/27/2020

## Número póliza

79659380

## HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

## Nombre

## Tipo de documento

## Número de documento

## Fecha inicio (Propiedad)

## Fecha fin (Propiedad)

JUAN IGNACIO FLOREZ QUINTERO

Cédula Ciudadanía

8853777

9/20/2019

MARIANELA HERNANDEZ DEVOZ

Cédula Ciudadanía

1050951769

6/27/2019

9/20/2019

KATERINE LISSETTE FONSECA PEREZ

Cédula Ciudadanía

1045168702

5/22/2018

6/27/2019

DAVINSON ALBERTO PACHECO CERA

Cédula Ciudadanía

8649520

9/5/2012

5/22/2018

## TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

## LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

## TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

## Número de solicitud

257647280

## Fecha de registro

12/26/2024

## Estado de solicitud

APROBADA

## Entidad

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTO

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

#### Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

225041301

Fecha de registro

12/15/2023

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTO

#### Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

200974257

Fecha de registro

12/17/2022

Estado de solicitud

RECHAZADA

Entidad

CDA MARY RIO S.A.S

#### Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

200982274

Fecha de registro

12/17/2022

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

CDA MARY RIO S.A.S

#### Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

166005188

Fecha de registro

12/17/2021

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTO

#### Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

<b>Nº SOLICITUD:</b>	1662870		
<b>Fecha de Expedición:</b>	20/05/2025	<b>Hora:</b>	03:26

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	SZL073
<b>Marca:</b>	TOYOTA
<b>Línea:</b>	HILUX [7] [FL]
<b>Clase:</b>	PICKUP DOBLE CAB
<b>Tipo Carrocería:</b>	DOBLE CAB 4P
<b>Color:</b>	BLANCO
<b>Cilindraje (cc):</b>	2494
<b>Tipo Combustible:</b>	DIESEL

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	DANILO JOSE ALVAREZ RODRIGUEZ
<b>Id Solicitante:</b>	1129568448
<b>Fecha Informe:</b>	20/05/2025
<b>Centro de Validación:</b>	B/QUILLA - LIVIANOS
<b>Ciudad de Expedición:</b>	BARRANQUILLA

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	8AJER32G4D4041932
<b>Número de Serie:</b>	8AJER32G4D4041932
<b>Número de motor:</b>	2KD-5651961
<b>Tipo de servicio:</b>	PARTICULAR
<b>Modelo:</b>	2013

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

<b>CODIGO</b>	<b>NOVEDAD</b>
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico





## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


<b>Fecha:</b>	20/05/2025	<b>Ciudad:</b>	BARRANQUILLA
<b>Placa:</b>	SZL073	<b>Centro de Servicio:</b>	B/QUILLA - LIVIANOS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
<b>MARCA</b>	TOYOTA	<b>NOMBRE</b>	DANILO JOSE ALVAREZ RODRIGUEZ
<b>MODELO</b>	2013	<b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b>	1129568448
<b>N° DE MOTOR</b>	2KD-5651961	<b>DIRECCIÓN</b>	TRAVS 44 100 123
<b>N° SERIE</b>	8AJER32G4D4041932	<b>TELEFONO</b>	3143180338
<b>N° CHASIS</b>	8AJER32G4D4041932		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

### OBSERVACIONES

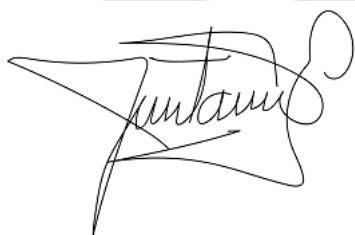

**tecnico.improntas@colserauto.com**  
**Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**

tecnico.improntas@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
 Todos los derechos reservados.

REPORTE DE RECLAMACIONES



Fecha: 20/05/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
SZL073			

VIGENCIA POLIZA	
-----------------	--

NOTAS:

BASE DE DATOS NO DISPONIBLE PARA CONSULTA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.